

	特斯拉汽车（北京）有限公司 服务公告	更换驾驶位正面气囊		
SB-24-20-001 2024年12月31日				
分类	部分/分组	移动服务	配置	
召回公告	20 - 安全和约束系统	可执行（条件允许）	所有	
车型	生产年份	国家/地区	制造地	
Model S	2024	中国	弗里蒙特工厂	
Model X	2024			
此处列出的车型和年份是指涉及车辆所属的范围，并不代表该范围内全部车辆。特定车辆的适用性应参考具体车辆配置或查看车辆列表。本次召回仅限进口车辆。				

召回公告：召回公告是必须由特斯拉服务中心或其他指定地点执行的强制性服务程序，客户可在正常拥有过程中执行的软件更新操作除外。由未经认证的技术人员执行的召回工作可能会导致不安全情形或使质量保证政策无效。

问题描述

本次召回范围内的部分车辆，由于供应商生产工艺的原因，驾驶员正面安全气囊囊袋织物在组装过程中可能出现损坏。如果驾驶员正面安全气囊在碰撞事故中被触发展开时，极端情况下，气囊囊袋可能撕裂，无法按照设计要求发挥保护作用，增加驾驶员受伤风险，存在安全隐患。

校正说明

更换驾驶座正面安全气囊。

校正说明	校正代码	时间	
		Model S	Model X
更换驾驶位气囊	S0124200001	0.06	0.12

零件号	说明	数量
所需零件 1965183-00-A	ROUND WHEEL DRIVER AIRBAG – MECHANICAL HORN	1

这些零件号在出版时是最新的。除非[零件目录](#)中另有规定，否则使用列出的或更高版本。

维修步骤

更换驾驶位气囊（参阅维修手册程序 20010102；[2021+Model S](#)，[2021+Model X](#)）。

警告：在从驾驶员安全气囊上断开电气接头之前，确保低压（LV）电源已断开至少 2 分钟。

说明：维修手册程序虽只提到了 Yoke 方向盘，但它也适用于圆形方向盘。